

## 1. Priprema za vežbu

Općetarivni rad na samoj vežbi, podrazumeva da se za taj termin pripremi sledeće:

*Za deo vežbe, koji se radi na NU revolver strugu:*

- Radionički crtež dela koji se obrađuje na NU strugu (Na formatu A4, sa potrebnim brojem projekcija, pogleda i preseka, sa standardnim zaglavljem i okvirom)
- Plan alata (Popunjeno obrazac: PH\_PLA.doc)
- Plan baziranja (Popunjeno obrazac: PH\_PLB.doc)
- Plan obrade (Popunjeno obrazac: PH\_PLO.doc)
- Tehnološki program i potprogrami (ASCII datoteke, na disketi)

*Za deo vežbe, koji se radi na obradnom centru HMC 500:*

- Radionički crtež dela (Na formatu A4 (A3), sa potrebnim brojem projekcija, pogleda i preseka, sa standardnim zaglavljem i okvirom)
- Plan alata (Obrazac: HMC\_PLA.doc)
- Plan baziranja (Obrazac: HMC\_PLB.doc)
- Plan obrade (Obrazac: HMC\_PLO.doc)
- Tehnološki program (ASCII datoteka, na disketi)

*Napomene:*

- Grupa studenata radi jedan deo na jednoj mašini. Svaki student priprema sve delove tehničke dokumentacije za obradu tog dela i priprema deo programa koji se odnosi na naznačenu celinu ukupnog tehničkog postupka.
- Podela zaduženja se obavlja u terminu auditorne vežbe koja je pripremnog karaktera.

## 2. Izveštaj

Izveštaj podrazumeva:

- Odštampane korigovane verzije svih stavki navedenih pod rednim brojem 1.
- Radne listove (za operatera) popunjene pri pripremi obe mašine.

*Napomene:*

- Potrebno je odštampati sve stavke izveštaja.
- Listing programa dopuniti (ručno, ili u tekst–editoru) objašnjnjima logičkim celinama u programu.
- Kompletan izveštaj overava asistent, u terminu vežbe, nakon završenog operativnog rada na mašini.

## 3. Literatura

- Beleške sa predavanja i auditornih vežbi iz predmeta Mašine alatke.
- Pomoćni materijal (PDF file) sa pregledom funkcija za NU revolver strug PH-42CNC i obradni centar HMC500.

## 4. Detalji

### A) Obrada na strugu

#### A1) Delovi koji se obrađuju

Data su tri primera za obradu (Slika 1.1, 1.2, 1.3), označeni sa C1, C2 i C3. Materijal obratka je AlMg3. Crteži delova se mogu kopirati sa ovog sajta (C1.DXF, C2.DXF i C3.DXF).

#### A2) Pripremак

Pripremак је цилиндрични, пречника 50mm, предходно обрађен на дужину изратка, са dodacima за чеону обраду по 1.5mm (Slika 2).

#### A3) Sistem alata

Raspoloživi алати и падајући бројеви корекција и потребни смерови обртавања главног вретена, су:

Nož за спољашњу обраду са изменљивом пластиком од TM ( $\kappa_r=91^\circ$ , $\kappa_{1r}=36^\circ$ , $r=0.4\text{mm}$ , леви)	T2	D2	M4
Nož за спољашњу обраду (користимо га за и за ћијеб) са изменљивом пластиком од TM ( $\kappa_r=93^\circ$ , $\kappa_{1r}=58^\circ$ , $r=0.4\text{mm}$ , десни)	T4	D4	M3
Nož, десни, са пластиком за обраду спољашњег навоја (пластика за корак навоја до 1.5mm)	T6	D6	M3
Zабушиваč, Ø3.5mm, HSS	T8	D8	M3
Zавојна бурџија, Ø16mm, HSS	T10	D10	M3
Nož за унутрашњу обраду, са изменљивом пластиком од TM $D_{min}=16\text{mm}$ , $\kappa_r=91^\circ$ , $\kappa_{1r}=31^\circ$ , $r=0.4\text{mm}$ , десни	T12	D12	M3

#### A4) Baziranje

Obrada се изводи у два базирања (у истом технолошком програму), са условним STOP-ом (M00) за окретање дела. Базирање се врши помоћу стезне главе са меким челијустима. Предобрађени рукаvac на припремку допушта једну припрему меких челијуста за оба стезана.

#### A5) Obrada

- За различита базирања користити две нулте тачке обртаке (G55 и G56). Број обрта вретена ограничiti програмски на  $1200\text{min}^{-1}$ . Обрада се изводи без хлађења.  
Стругање: Дубинерезања: макс. 2mm (предобрађа), Додаци за завршну обраду: по Z оси макс. 0.15mm ; по X оси макс. 0.5mm. Брзинарезања: 70m/min (предобрађа) 85 m/min (завршни пролаз). Корaci: 0.25mm/o за предобрађу; За завршну обраду према радијусу врха алата и препорукама, за назначени квалитет. Некотирани остри ivice су оборене на  $0.3/45^\circ$ , или заобљене са r0.3 .  
Бушење: Брзинарезања : 35 m/min. Корaci mm/o (0.1- забушивање, 0.22- бушење). Забушивање без коришћења циклуса. Бушење у циклусу L98.  
Навој: Користити фиксни циклус L97. Дубина завршног пролаза 0.1mm. Предобрађа у 8 пролаза, празних пролаза 2.

#### A5) Ostalo

Резервисани бројеви програма и потпрограма:

Deo	Главни програм	Потпрограми
S1	100	101, 102,...
S2	200	201, 202,...
S3	300	301, 302,...

## B) Obrada na obradnom centru

### *B1) Delovi koji se obrađuju*

Data su tri primera za obradu (Slika 3), označeni sa E1, E2 i E3. Materijal obratka je \_\_\_\_\_. Cteži delova se mogu kopirati sa ovog sajta (E1.DXF, E2.DXF i E3.DXF).

### *B1) Pripremак*

Pripremак je pravougaona ploča sa obrađenim centralnim otvorom Slika 4.

### *B2) Sistem alata*

Raspoloživi alati, pripadajući brojevi korekcija (dužine (H) i poluprečnika (D)), potrebni smerovi obrtanja glavnog vretena, i preporučene vrednosti brzine rezanja i koraka su:

ALAT	T	H	D	M3(4)	V [m/min]	S [mm/o]	V <sub>s</sub> [mm/min]
Zabušivač, Ø3.15mm, HSS	T1	H11	-	M3	30	0.10	
Zavojna burgija, Ø5mm, HSS	T2	H12	-	M3	32	0.12	
Zavojna burgija, Ø8mm, HSS	T3	H13	-	M3	32	0.14	
Zavojna burgija, Ø13mm, HSS	T4	H14	-	M3	35	0.20	
Mašinski ureznik M6x1, HSS	T5	H15	-	M3	22	1.00	
Vretenasto glodalo Ø10mm z=3, HSS+TiN	T6	H20	D21	M3	36*/45**	0.35*/0.25**	
Vretenasto glodalo Ø14mm z=4, 45°, HSS	T7	H30	D31	M3	32*/40**	0.45*/0.35**	

(\* prethodna obrada, \*\* završna obrada)

### *B3) Baziranje*

Obrada se izvodi u jednom baziranju. Pribor se postavlja na ugaonik (slika 5). Planom stezanja definisati poziciju dela na ugaoniku saglasno zahtevima putanje alata, gabaritnim merama alata i njihovih držača i saglasno specifičnostima same mašine. Koristiti dve nulte tačke obratke (G55 i G56), prema skici uz postavku zadatka (Slika 3). Pribor dozvoljava izlaz alata u dužini 10mm iza zadnje stane obratka.

### *B4) Obrada*

Programirati obradu tako da se ne vrši ponovni poziv već upotrebljavanog alata. Obrada se izvodi bez hlađenja.

Rupe i otvori: Koristiti fiksne cikluse : za zabušivanje G81, za bušenje G83, za urezivanje navoja G84 (predvideti ručnu izmenu alata), za upuštanje G82. Upuštanje Ø14 raditi glodalom sa s=0.1mm/o. Uvodnik za urezivanje raditi burgijom Ø8.


Žljebovi: Žljebove širine 10mm raditi bez korekcije poluprečnika alata. Max. dubina glodanja 3mm. Za obradu u više prolaza koristiti potprograme.

Konture: Obrada kontura istosmernim glodanjem. Dubina glodanja po jednom prolazu max. 4mm. U završnom prolazu dubina i širina glodanja po 0.5mm. Za obradu u više prolaza koristiti potprograme


### *B5) Ostalo*

Rezervisani brojevi programa i potprograma:


DEO	Glavni program	Potprogrami
E1	1100	1101,1102, ...
E2	1200	1201,1202, ...
E3	1300	1301,1302, ...

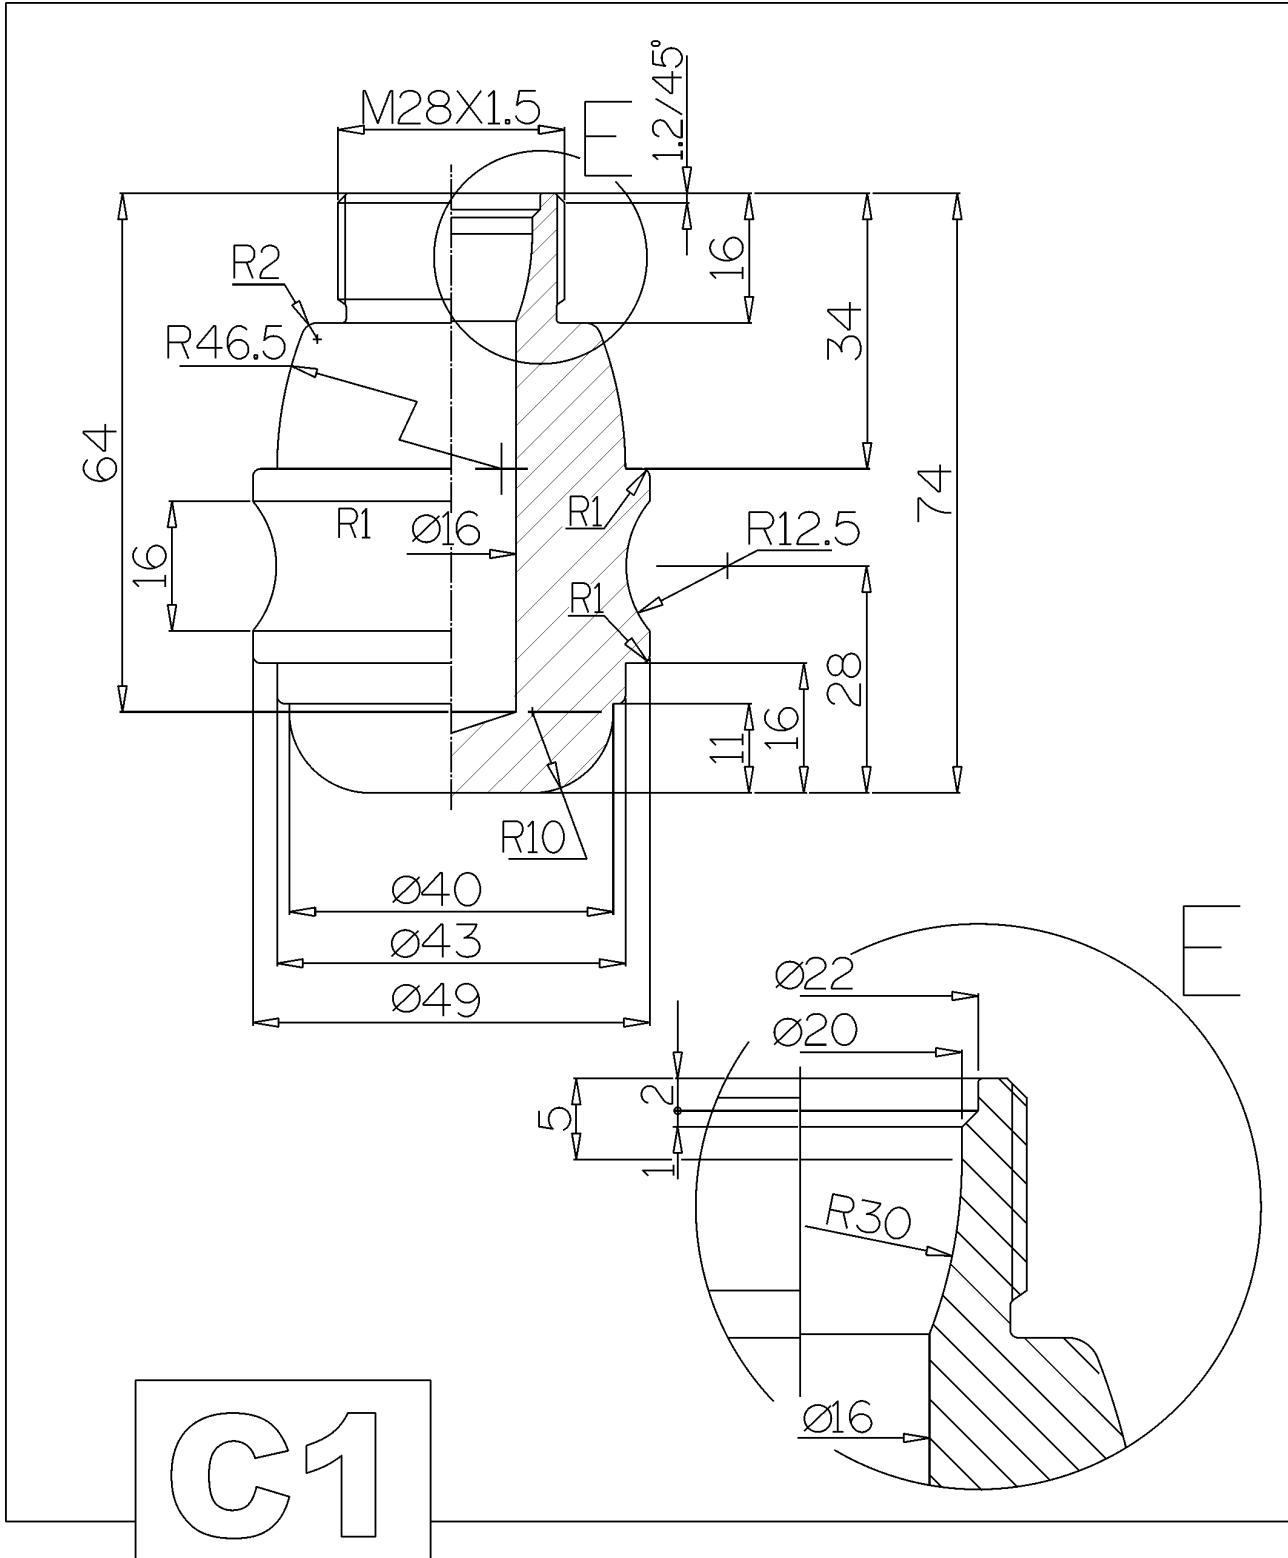


*Slika 1.1*

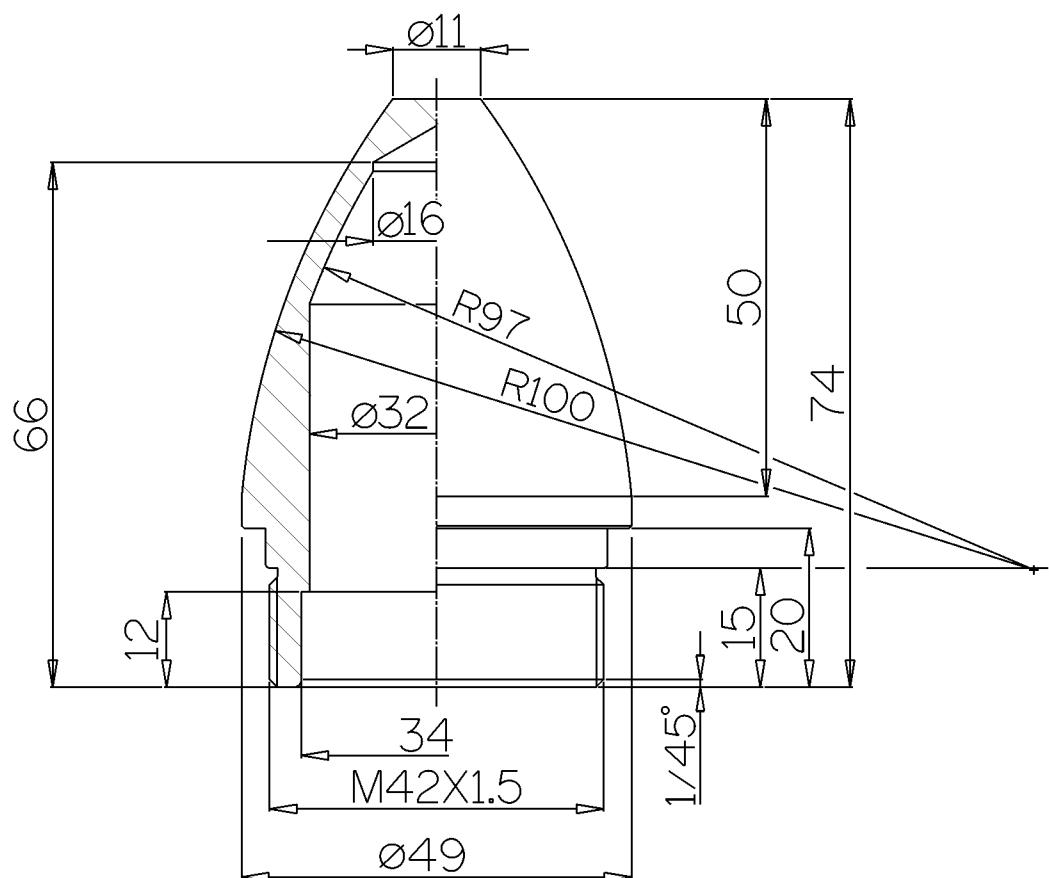


Slika 1.2

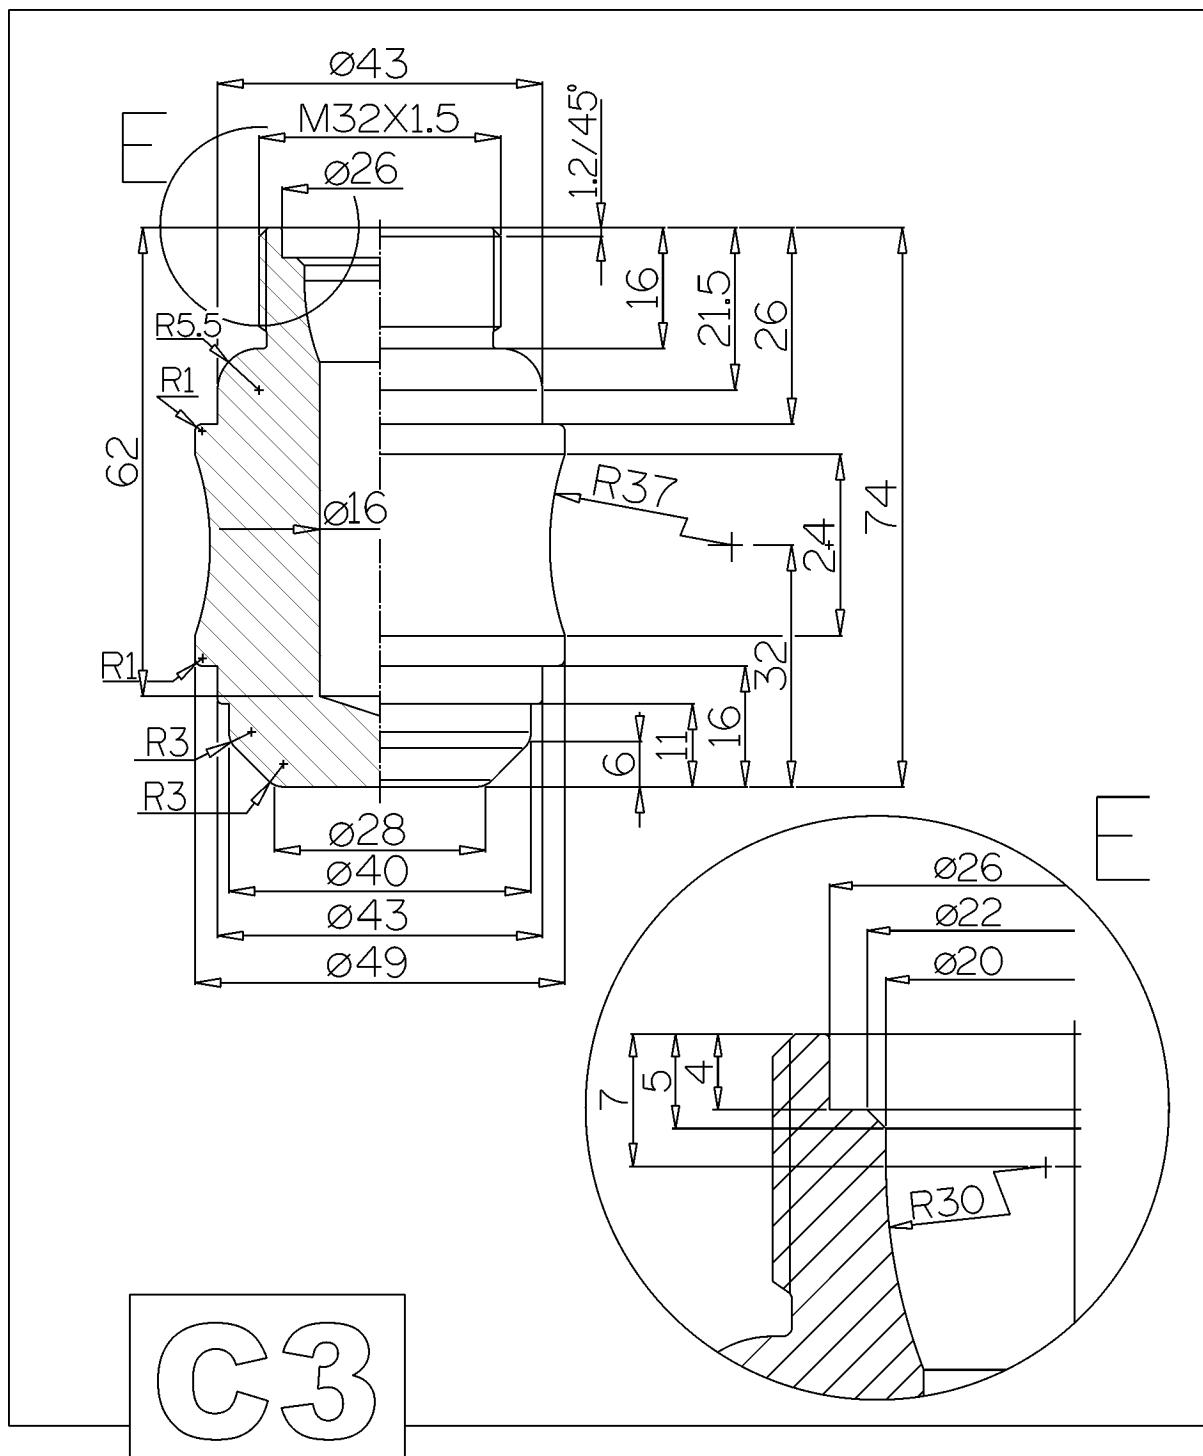



Slika 1.3

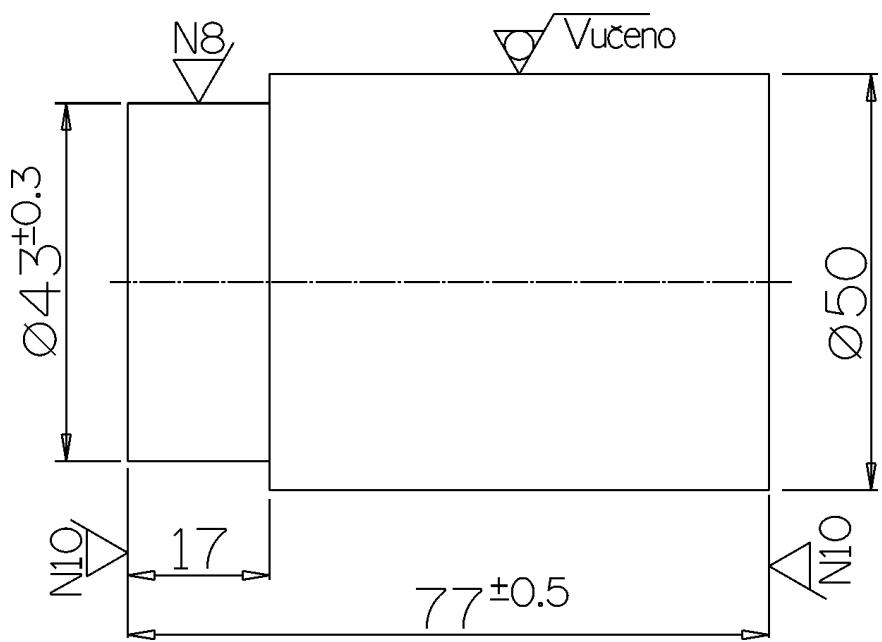

Slika 2. Pripremak za delove koji se obrađuju na strugu ph42cnc

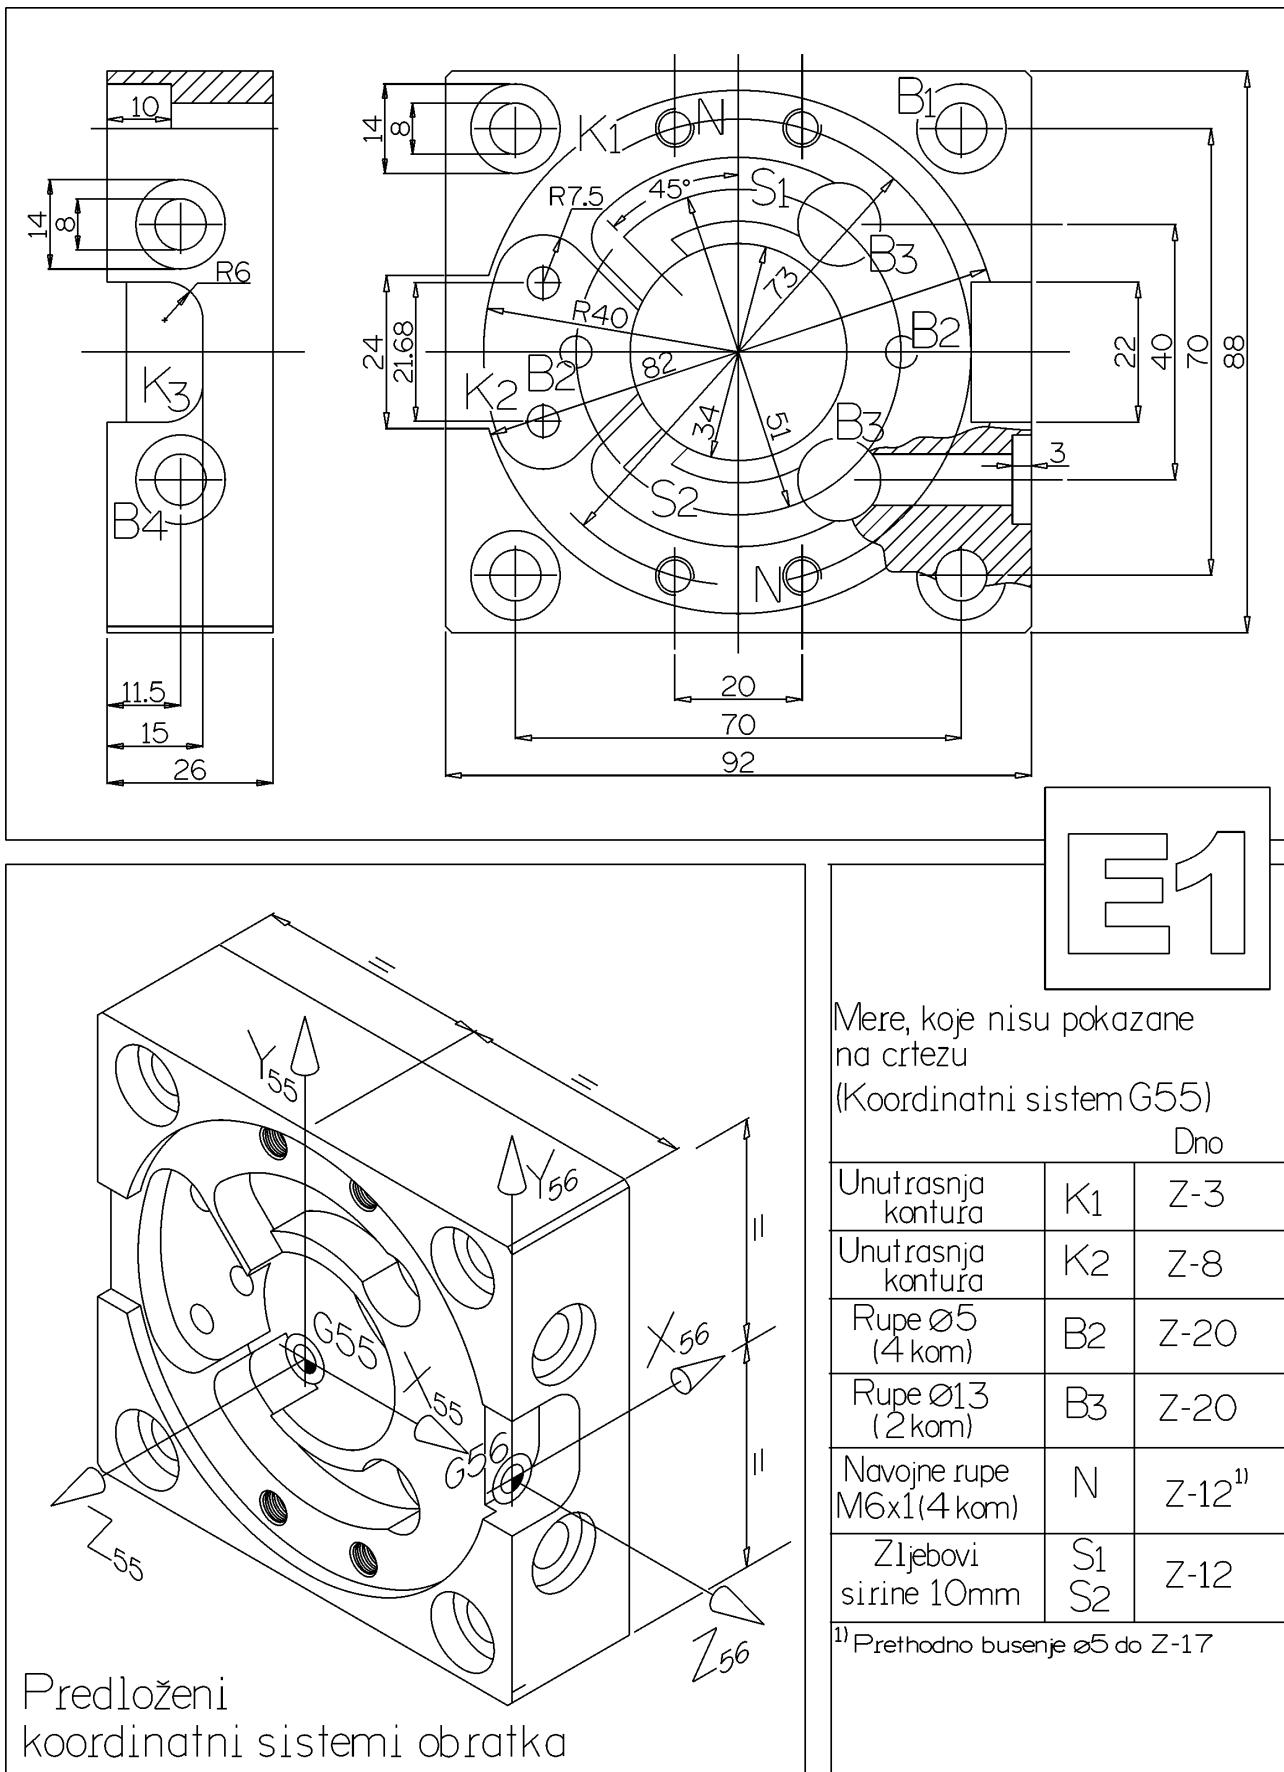

Slika 3.1

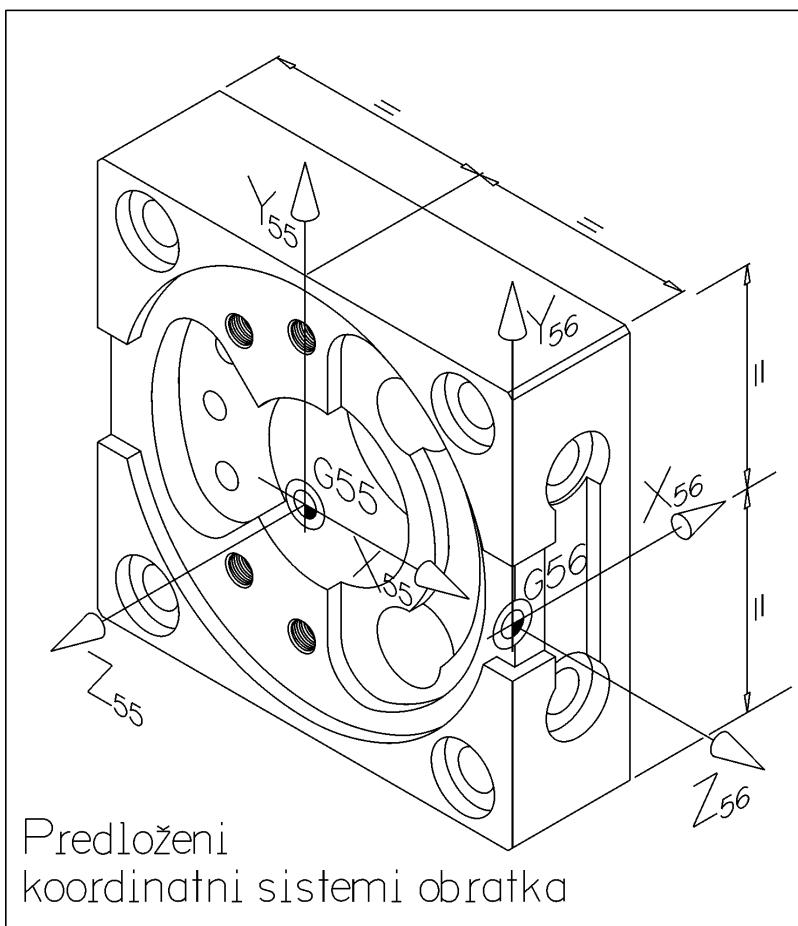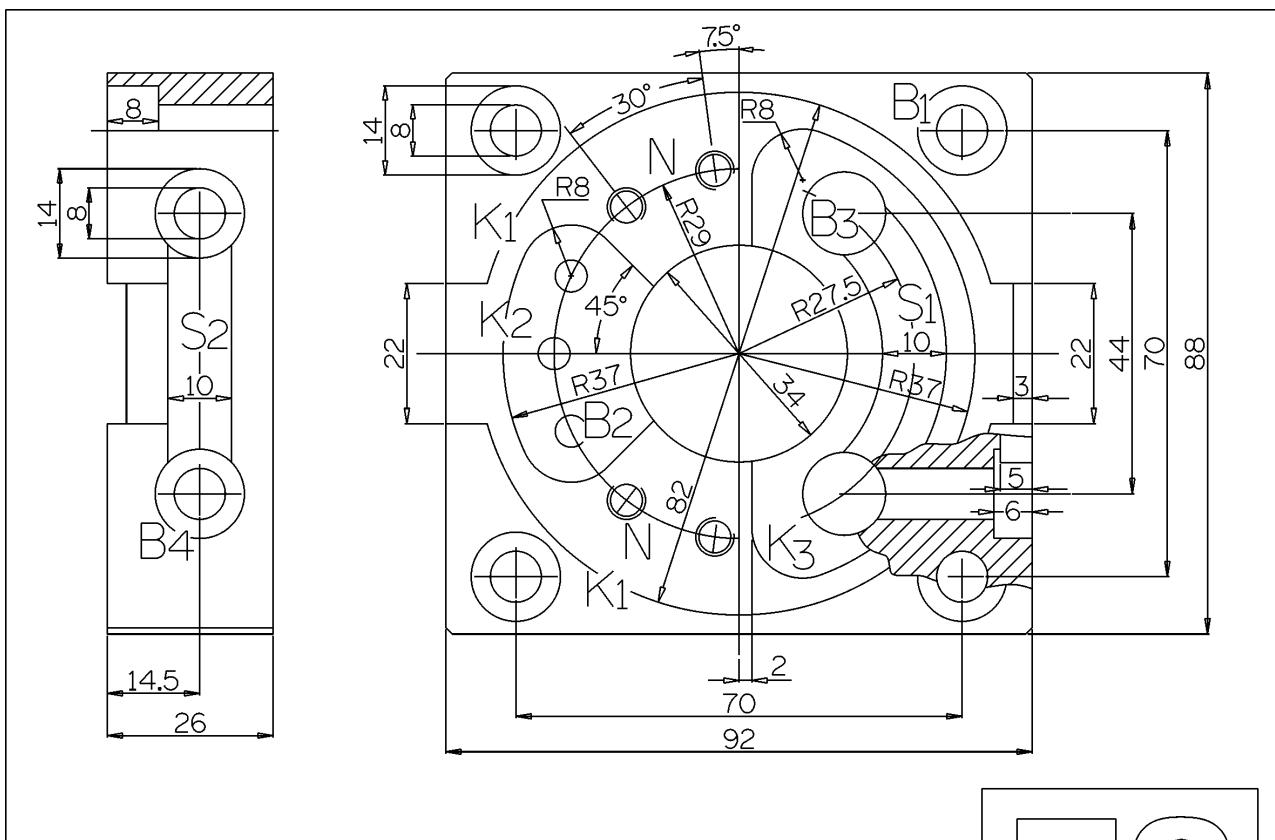

E2


Mere, koje nisu pokazane na crtezu  
(Koordinatni sistem G55)

Dno


Unutrasnja kontura	K1	Z-3
Unutrasnja kontura	K2	Z-8
Rupe $\varnothing 5$ (3 kom)	B2	Z-20
Rupe $\varnothing 13$ (2 kom)	B3	Z-22
Navojne rupe M6x1(4 kom)	N	Z-12 <sup>1)</sup>
Zljeb sirine 10mm	S1	Z-12

<sup>1)</sup> Prethodno busenje  $\varnothing 5$  do Z-17


Slika 3.2

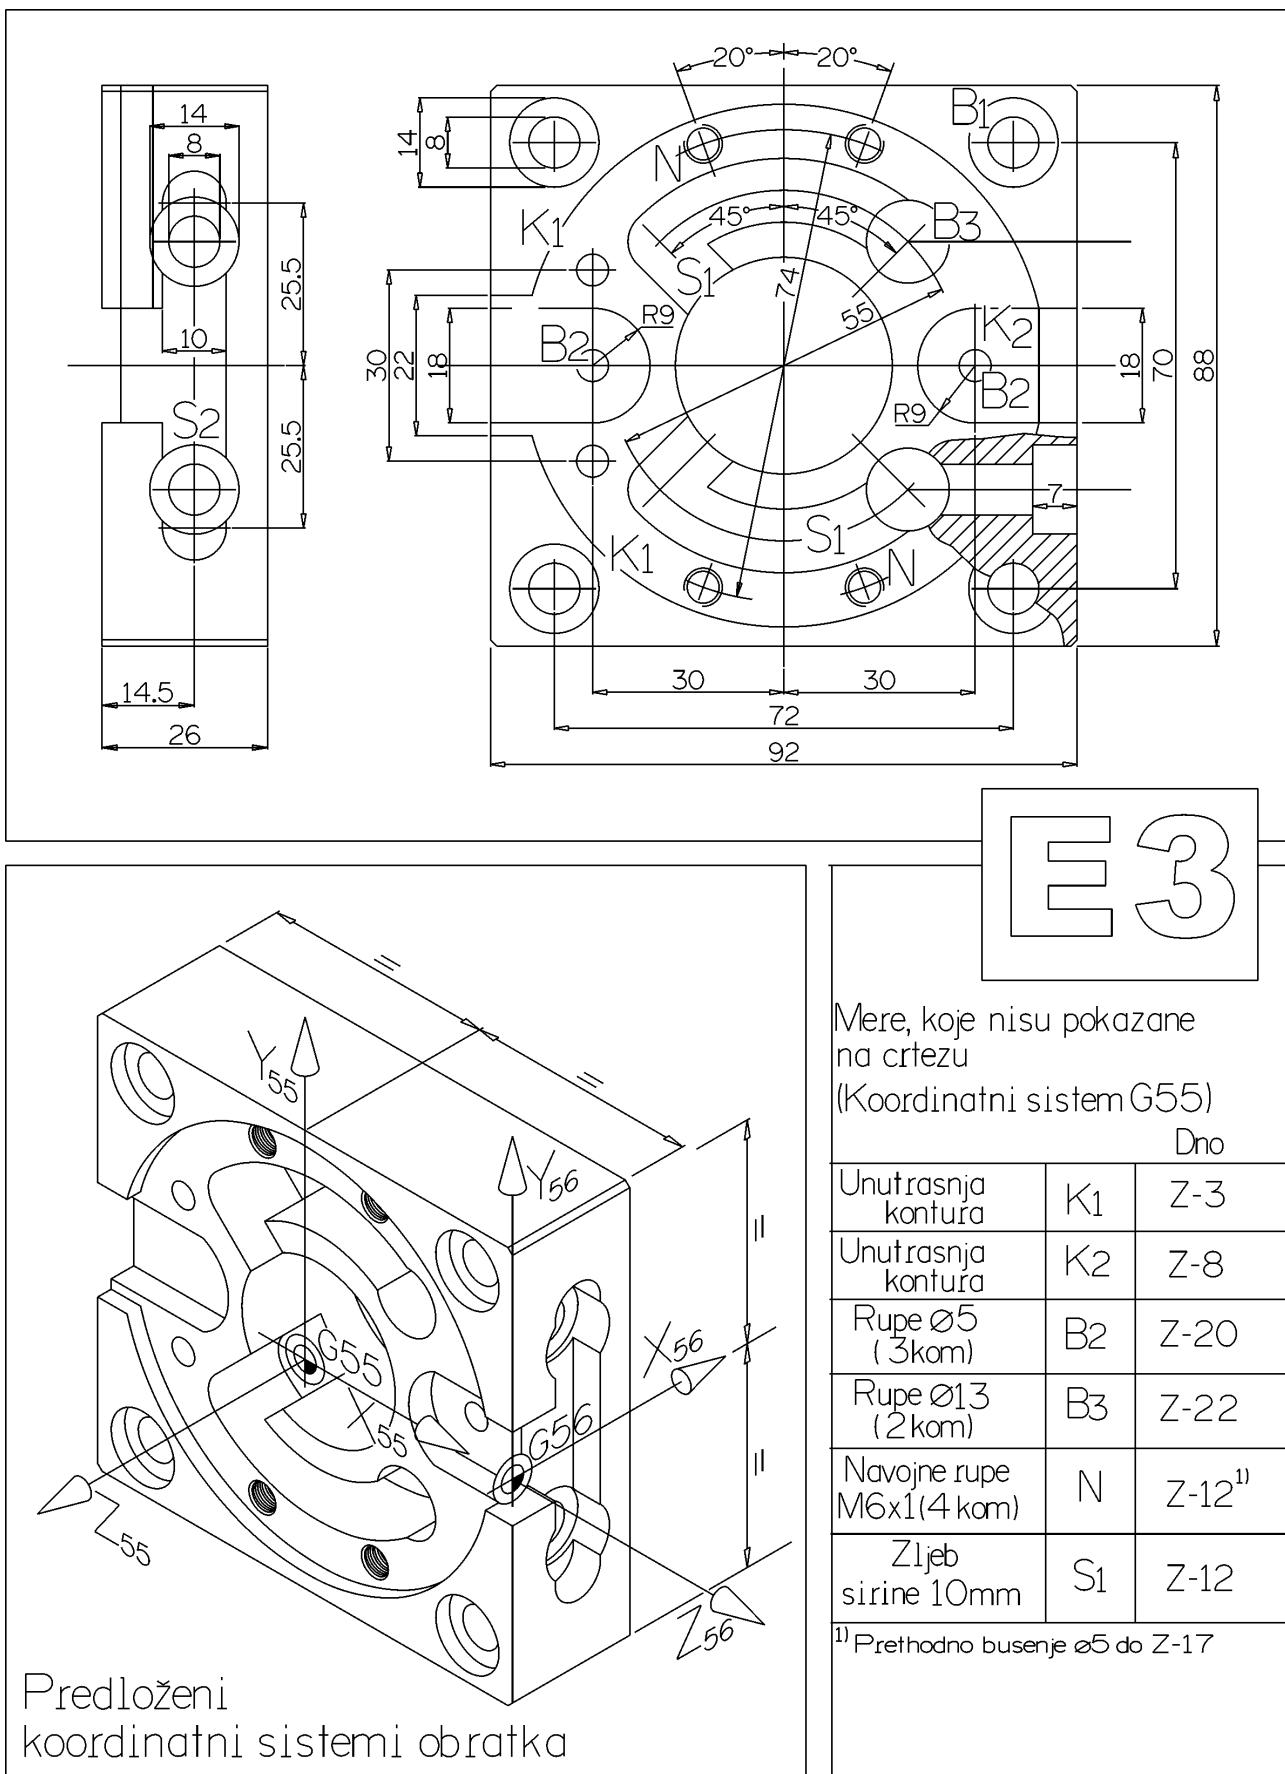

Slika 3.3

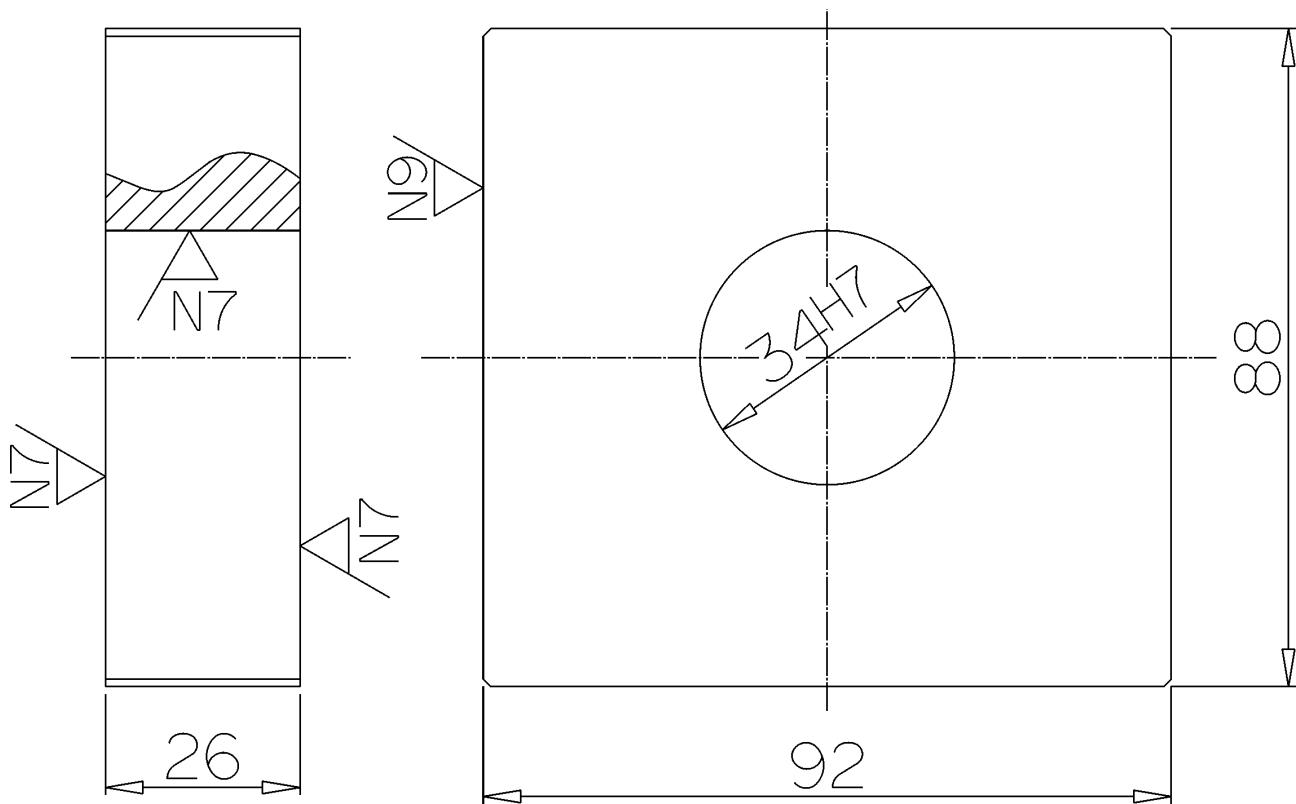

Slika 4. Pripremak za obradu na HMC 500

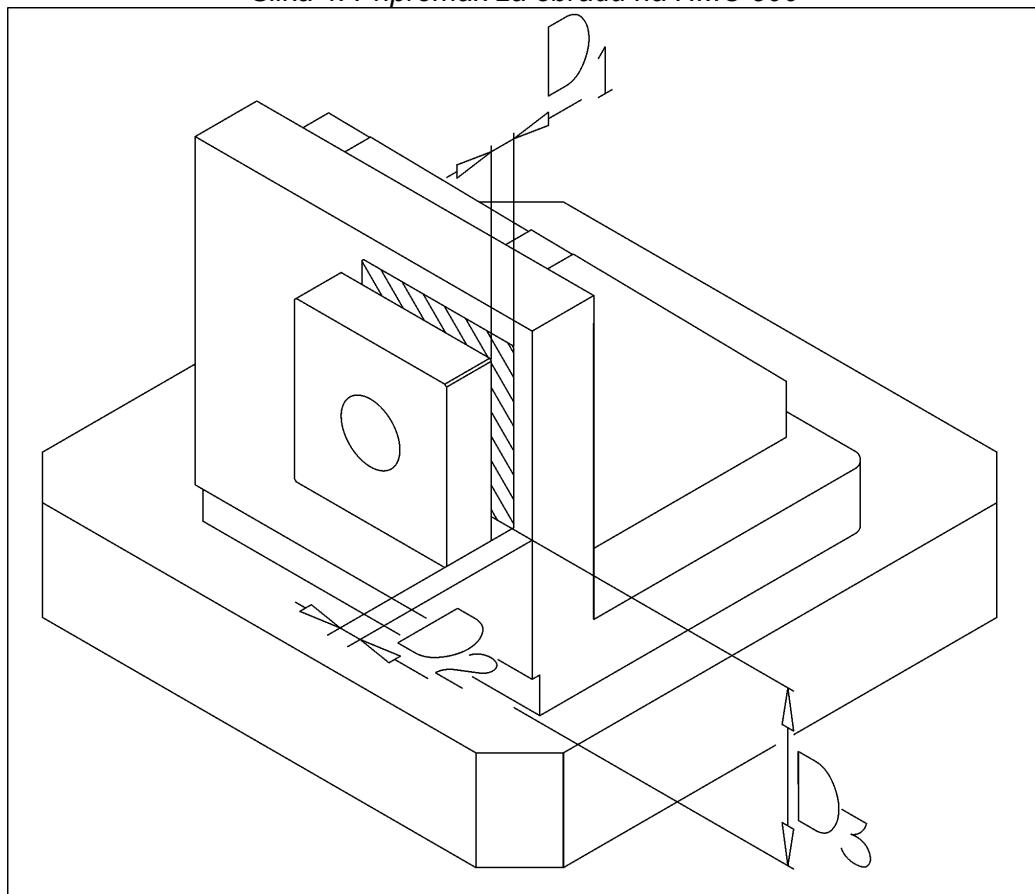

Slika 5. Baziranje pripremka na HMC 500